

**ЧУ НАУЧНЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР
ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ
«АЛЬФА»**

664023 г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.85, оф.27 тел.(3952) 508-222,508-223, 89501030913
Эл.адрес: alfa-expert.irk@yandex.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА №22/23

Заказчик:

ООО УКП «Березовый-1»

Исполнитель:

ЧУ НСЦЭИ «Альфа»

**ИРКУТСК
2023г.**

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Основание для проведения исследования:

На основании договора с Заказчиком - ООО УКП «Березовый-1» от «15» мая 2023 года необходимо провести техническое исследование автономной системы горячего водоснабжения на предмет исправности и пригодности к дальнейшей эксплуатации в жилом здании, расположенного по адресу: Иркутский район, рабочий поселок Маркова, микрорайон Березовый, д.155, в ходе которого ответить на следующие вопросы:

- В каком состоянии находится система автономного горячего водоснабжения, в обследуемых подъездах?

- Возможна ли её безопасная эксплуатация в будущем?

1.2. Сведения о заказчике: ООО УКП «Березовый-1».

1.3. Сведения об экспертной организации:

Наименование организации: Частное учреждение научный специализированный центр экспертиз и исследований «Альфа», Юр.адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Онежская, д.55, Факт.адрес: 664023, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 85, оф. 27, тел. (3952) 508-222, 508-223, 89501398742. E-mail: alfa-expert.irk@yandex.ru. Руководитель: генеральный директор - Сергеев Сергей Николаевич.

1. ЧУ НСЦЭИ «Альфа» является профильной организацией по проведению судебных, досудебных экспертиз и исследований, п. 2.2. устава предусматривает следующий вид деятельности: проведение экспертиз и исследований по определениям судов, постановлениям прокуратуры, следственных органов, органов дознания, административных органов.

2. ЧУ НСЦЭИ «Альфа» имеет свидетельство о регистрации в министерстве юстиции Российской Федерации.

3. ЧУ НСЦЭИ «Альфа» имеет свидетельство об аккредитации №2 от 11 июня 2014г., выданное Службой государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области.

1.4. Проведение технического исследования поручено:

Гнатюк Алексею Николаевичу, высшее техническое образование по специальности «Изоляционная и кабельная техника». Диплом РВ №252003, выдан Иркутским ордена Трудового Красного знамени политехническим институтом 14.06.89г.

Повышение квалификации руководящих работников, осуществляющих строительную деятельность. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации ИрГТУ. Регистрационный номер 1273. 2004г.

Магистр по направлению подготовки: 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника. Диплом магистра с отличием 103804 0000418, Регистрационный номер Мэ-145, дата выдачи 06.07.15г.

Квалификация «Исследователь. Преподаватель исследователь.» по направлению подготовки: 13.06.01 Электро- и теплотехника.

Диплом об окончании аспирантуры 103804 0018844, Регистрационный номер А-174, дата выдачи 03.07.20г.

Стаж экспертной деятельности более 15 лет.

2. ИССЛЕДОВАНИЕ

г. Иркутск

Начало: «22» Мая 2023г.

Окончание: «13» Июня 2023г.

Мною, Гнатюк Алексеем Николаевичем, в присутствии представителей ООО УКП «Березовый-1», был произведён осмотр места события: дом 155, 2 два подъезда, расположенных по адресу: Иркутский район, рабочий поселок Маркова, микрорайон Березовый, д.155. По результатам осмотра составлен Акт осмотра от 22.05.2023 года, подписанный присутствующими лицами (см. приложение №3)

В результате осмотра было установлено, что:

- Автономные системы горячего водоснабжения смонтированы в двух подъездах, предоставленных для осмотра.

- Системы начинаются от теплообменников в цокольных этажах, проходят сквозь квартиры и возвращаются к теплообменникам. Схемы прилагаются.

- Все системы однотипны.
- Следов чрезмерного приложения силы (замятин, повреждений) на элементах систем нет.

- Вся система собрана из полипропиленовых труб.
- На момент осмотра системы были отключены и осушены.
- Из каждой системы были изъяты фрагменты для изучения в лаборатории.

- Произведена фотофиксация изъятия частей систем на фотоаппарат Пентакс оптио ВГ-1

Протоколы осмотра, подписанный сторонами, прилагается.

Результаты фотофиксации представлены в Приложение №1.

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

Для изучения под увеличением, изъятые фрагменты были маркированы и распилены. Проведена фотофиксация всех образцов и присутствующих дефектов (приложение 1). Результаты фотофиксации приведены ниже. В результате осмотра установлено, что многие исследованные образцы имеют повреждения в виде трещин и продольных сколов. Размер трещин, на некоторых образцах соединительных элементов, сопоставим с толщиной материала. Растрескивание собственно трубопроводов, пока не носит массовый характер, однако процесс разрушения идёт очень активно.

Дополнительно были изучены образцы, представленные ООО УПК «Берёзовый-1», изъятые ранее в этом же доме в процессе ремонта системы ГВС, маркированные номером квартиры и заверенные подписью собственника. Данные образцы имеют аналогичные повреждения, но размеры трещин в них превышают толщину материала и образуют сквозной прорыв. Именно поэтому они были удалены (заменены). Эти образцы были

изъяты без присутствия эксперта, поэтому они не были учтены в статистике. Так же был изучен журнал аварийных работ на системе ГВС в доме №155 с 2022 по 2023 годы. (приложение2) Установлено, что в 2022 году было восемь аварий, а в 2023, двадцать две аварии.

Таким образом, видно нарастание числа аварий на системе горячего водоснабжения вызванных прорывами. Это связано с деградацией трубопровода и соединительных элементов.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Основная действующая в трубопроводе это давление, в данном случае воды. Однако давление постоянно только в неиспользуемых водопроводах. В реальных системах постоянно протекают гидродинамические процессы. Одним из самых распространённых и опасных процессов это гидроудар. Рассмотрим подробнее, что такое гидроудар, как он образуется, протекает и какие последствия вызывает. Так же кратко рассмотрим методы борьбы с ним и способы уменьшения ущерба им причиняемым.

Теоретическое и экспериментальное исследование *гидравлического удара* в трубопроводах впервые было проведено известным русским учёным *Николаем Егоровичем Жуковским* в 1899 году. Это явление связано с тем, что при быстром закрытии трубопровода, по которому течёт жидкость, или быстром его открытии (т.е. соединении тупикового трубопровода с источником гидравлической энергии) возникает резкое, неодновременное по длине трубопровода изменение скорости и давления жидкости. Если в таком трубопроводе измерять скорость жидкости и давление, то обнаружится, что скорость меняется как по величине, так и по направлению, а давление - как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения по отношению к начальному. Это означает, что в трубопроводе возникает колебательный процесс, характеризующийся периодическим повышением и понижением давления.

Таким образом Гидравлический удар представляет собой кратковременное, но резкое и сильное повышение давления в трубопроводе

при внезапном торможении двигавшегося по нему потока жидкости. Как правило, это явление возникает при заполнении трубопроводов, когда воздух успевае́т выйти через специально открытый кран, но сечения этого крана не хватает, чтобы пропустить весь поток внезапно достигшей его несжимаемой жидкости. Такой же эффект возникает и при быстром закрытии вентиля, резко перекрывающего поток. Последнее особенно актуально в наши дни, когда старые винтовые кран-буксы, поневоле закрывавшиеся плавно (ведь крутить маховичок нужно много оборотов, и потому шток перекрывает просвет вентиля достаточно медленно), заменяются современными шаровыми кранами, перекрывающими поток всего за четверть оборота одним движением руки. При вытекании через открытый вентиль давление стремится к нулю, а скорость к бесконечности. При резком перекрытии вентиля скорость становится равной нулю (ток воды остановился), а давление стремится к бесконечности.

Процесс протекает в несколько этапов:

- Ток воды останавливается, однако вся жидкость продолжает движение вперёд к вентилю.
- Головная часть потока остановилась, остальная часть потока продолжает двигаться вперёд, набегая на остановившуюся часть и пытаясь сжать её и «раздуть» стенки трубопровода. Давление продолжает повышаться, и граница повышения отодвигается от вентиля. Скорость распространения этой волны около 1500м/сек.
- Волна роста давления (ударная волна) продвигается в сторону источника давления заполняя весь доступный ей объём и постепенно теряя энергию. В конечном итоге она, попадая в зону более низкого давления «гаснет»
- Вода, сжатая у вентиля, больше не испытывает набегания потока, а её давление значительно выше давления всей системы. Поэтому она устремляется в сторону пониженного давления. Кроме того, трубы, стенки которых были «раздуты» повышенным давлением, начинают приобретать

ρ — удельная плотность жидкости;

β — сжимаемость жидкости;

r — внутренний радиус трубы;

δ — толщина стенок трубы;

E — модуль упругости материала трубы (модуль Юнга).

Следует отметить, что скачок давления при гидравлическом ударе не зависит от исходного давления, заставившего двигаться жидкость по трубе, а зависит только от набранной ею скорости. Таким образом, каждый гидроудар может стать причиной разрыва поврежденного участка трубы в любом месте системы. Также стоит учесть, что гидроудары являются обычным явлением при эксплуатации трубопроводной системы.

Факторы, влияющие на силу гидроудара

Эластичные стенки трубопровода значительно снижают силу гидроудара, достаточно легко увеличивая объём трубы или шланга в месте остановки жидкости. Если труба заполнена воздухом и по мере продвижения жидкости он не успевает покинуть трубу с нужной скоростью, это так же способно предотвратить сильный гидроудар, поскольку в этом случае воздух играет роль пневматического амортизатора, в котором плавно повышается давление, и потому он оказывает всё большее сопротивление движению жидкости, постепенно замедляя её. Именно эти принципы использует большинство устройств для защиты трубопроводов от гидроударов.

Анализ данных и выводы

Анализируя совокупность имеющихся данных, можно констатировать что:

- Исследовано 44 стояка ГВС в двух подъездах дома.
- Изъято и исследовано более 15% всех стыковых узлов Системы ГВС.
- Системы Автономного ГВС, в исследуемых подъездах, значительно повреждены.
- Количество прорывов увеличивается ежегодно.

• Прорывы вызваны разрушением (растрескиванием) соединительных элементов и труб Системы.

3.ВЫВОДЫ

Вопрос №1: В каком состоянии находится система автономного горячего водоснабжения, в обследуемых подъездах?

Ответ: Во всех обследованных домах система ГВС является предаварийной и опасной в эксплуатации. Это связано с растрескиванием трубопровода и соединительных элементов. Процесс разрушения находится в активной фазе. Трещины растут при незначительном воздействии на них.

Вопрос №2: Возможна ли её безопасная эксплуатация в будущем?

Ответ: Нет. Эксплуатация данных систем ГВС, расположенных в двух подъездах дома 155, невозможна без капитального ремонта или полной замены. Процесс разрушения идёт очень быстро, учащающиеся прорывы горячей воды несут угрозу порчи имущества, а также, жизни и здоровью людей.

Специалист



Гнатюк А.Н.